



Service - Information

BMW Automobile



Service - Information

BMW Automobile



Service - Information

BMW Automobile

Service-Information



Technischer Kundendienst VS-201	DB/we	BMW 316 - 528 / 630 CS-633 CSI Gr.: Stahlkurbeldach	München, Dez. 1976 54 02 76 (139)
------------------------------------	-------	--	--------------------------------------

M. Maan

- 6. Jan. 1977

In- und Ausland

Betr.: Stahlkurbelhebedach BMW 316 - 528, 630 CS - 633 CSI

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Zuge der technischen Weiterentwicklung setzte ab Fahrgestell-Nummer

5 136 624 - BMW 316	4 460 001 - BMW 520 i
3 791 353 - 316 RL	4 445 001 - 520 i RL
5 165 999 - 318	4 840 001 - 525
3 833 062 - 318 A	4 505 001 - 525 RL
5 246 835 - 320	4 520 001 - 525 A
4 211 543 - 320 RL	4 535 001 - 525 A-RL
4 245 019 - 320 A	4 770 001 - 528
4 260 617 - 320 A-RL	4 740 001 - 528 RL
3 768 383 - 320 i	4 730 001 - 528 A
3 780 672 - 320 i-RL	4 745 001 - 528 A-RL
4 650 001 - 518	5 070 001 - 530 i-US
3 825 001 - 518 RL	5 090 001 - 530 iA-US
5 350 001 - 520	5 060 001 - 530 i-Kal.
4 405 001 - 520 RL	5 080 001 - 530 iA-Kal.
4 420 001 - 520 A	4 140 001 - 530 iA-Jap.
4 435 001 - 520 A-RL	

sowie bei den Coupé-Modellen derzeit einfließend ein neues Kurbelgetriebe ohne Umschalter ein.

Um auch hier - wie bisher durch Endanschlag - die einwandfreie Schließfunktion sicherzustellen, ist das Kurbelgetriebe mit einem Anschlagrad ausgerüstet, dessen Anschlag mit zwei federbelasteten Kugeln so ausgelegt ist, daß er spürbar, jedoch leicht zu überwinden ist. Der Anschlag trennt die Schiebefunktion von der Hebefunktion und gewährleistet so das einwandfreie Schließen des Stahlkurbelhebedaches.

Bedingt durch die Getriebeübersetzung ist der Anschlag auch - nach 18 Kurbelumdrehungen - spürbar, bevor das Dach ganz aufgeschoben ist. Er hat in dieser Stellung jedoch keine Bedeutung. Nach Überwindung des Anschlages kann das Dach um weitere 30 mm voll geöffnet werden.

- 2 -

Kenntnis genommen - Pris connaissance - Noted - Tornado nota - Preso conoscenza				Ablage - Archives - File - Archivo		
Betriebsleitung Direction Management Dirección Direzione	Werkstatt Atelier Workshop Taller Officina	KD-Annahme Reception clientele Cust. reception Recepción clientela Recezione clienti	Gewähr-Sachb. Inspecteur garantie Warranty inspector Inspector garantia Ispettore garanzia	Teiledienst Service pièces détachées Spare parts service Servicio de recambios Servizio ricambi	Betriebsleitung Direction Management Dirección Direzione	Werkstatt Atelier Workshop Taller Officina

Bei elektrischer Betätigung ist die Schiebefunktion von der Hebefunktion durch einen Mikroschalter getrennt. Ist das Dach zugeschoben, wird der Antriebsmotor automatisch ausgeschaltet. Soll das Dach nach dem Zuschieben sofort gehoben werden, ist der Betätigungsschalter erneut zu drücken. Dies gilt analog vom Übergang Absenken zum Aufschieben.

Einen Schaltplan der elektrischen Stahlkurbelhebedach-Betätigung erhalten Sie beiliegend.

In den Neuauflagen unserer Betriebsanleitungen werden wir diese technischen Änderungen in die Bedienungshinweise aufnehmen.


Mit freundlichen Grüßen

BAYERISCHE MOTOREN WERKE
Aktiengesellschaft

PPS.

Flohr

i.V.

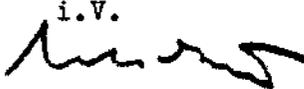

Scholz


Anlage


Erläuterungen zum elektrischen Schaltplan:

- 1 Schrittrelais
- 2 Elektromotor
- 3 Mikroschalter
- 4 Zündanlaßschalter
- 5 Betätigungsschalter für Schiebehebedach
- 6 Batterie
- 7 Sicherungsdose
- 8 Entlastungsrelais
- 9 Steckverbindungen
- 10 Masseverbindungen

Leitungskennzeichnungen:

- BL = Blau
BR = Braun
GE = Gelb
GN = Grün
GR = Grau
RT = Rot
SW = Schwarz
VI = Violett
WS = Weiß
TR = Transparent

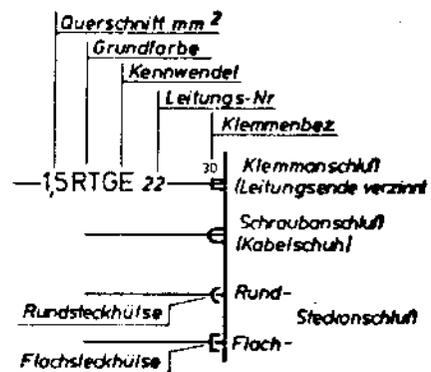

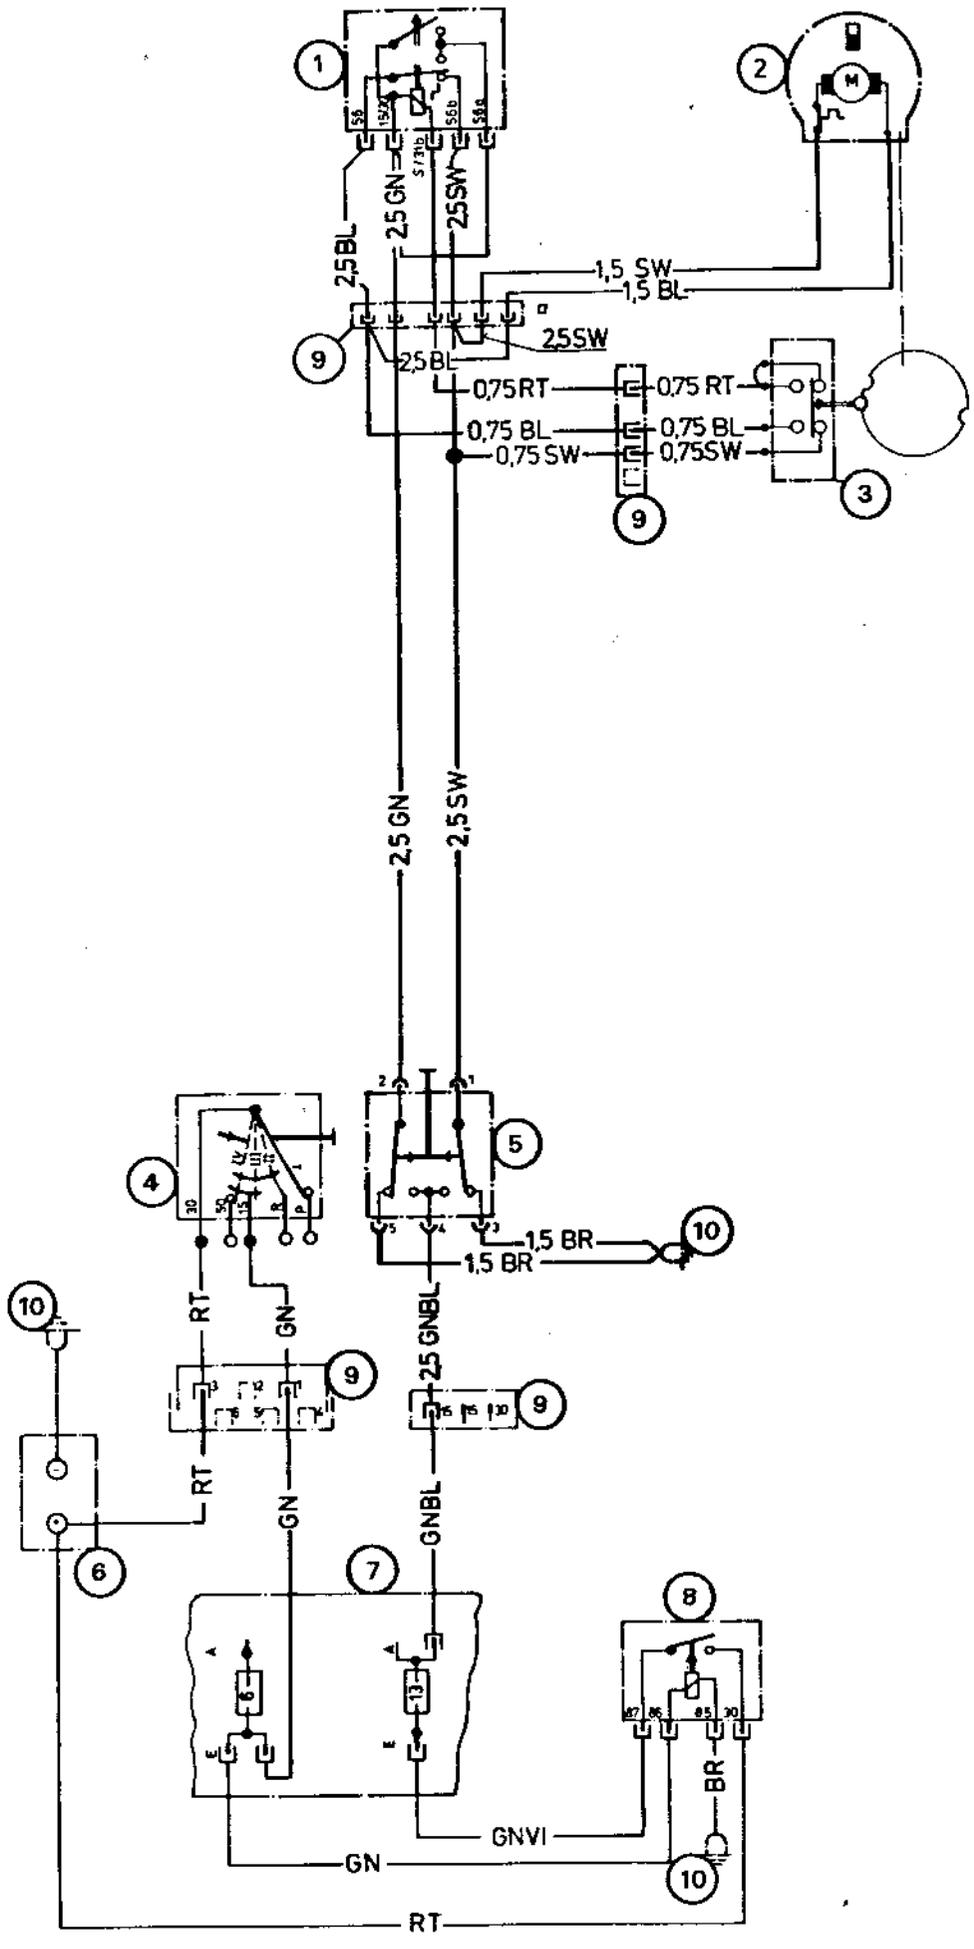

Service-Information



Baugruppe: 54
Verdeck, Stahlkurbeldach

54 01 78 (395)*
Seite 1 von 1

München, Mai 1978
VS-2010 st/st

In- und Ausland

Betr.: Abgasgeruch im Fahrgeraum bei Fahrzeugen mit Stahlschiebedach – Modellreihe 5, 6, 7

Sehr geehrte Damen und Herren,

vereinzelt wird bei Fahrten mit geöffnetem Schiebedach im Schiebetrieb Abgasgeruch im Fahrgeraum festgestellt.

Das Abgas tritt aus der "überholenden Abgaswolke" durch die evtl. nicht schließende(n) Rückschlagklappe(n) der Innenraumentlüftung in den Fahrgeraum ein.

Bei allen o.g. Modellan befinden sich die Rückschlagklappen in der Hutablage, bei der Modellreihe 5 sind zusätzlich Rückschlagklappen im Dachrahmen oberhalb der Heckscheibe.

Im Beanstandungsfall sind alle Rückschlagklappen auf Leichtgängigkeit zu überprüfen.

Mit freundlichen Grüßen
Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft
Technischer Kundendienst
i.V.

[Handwritten signature]
Richter

[Handwritten signature]
Dünzl

	Empfänger Name	Vorname
Abgabe	Abgabe	
Abgabe	Abgabe	

Kenntnis genommen - Pris connaissance - Noted - romada nota		Preso conoscenza		
Betriebsleitung Direction Management Dirección Direzioare	Werkstatt Atelier Workshop Ial er Oficina	Gewährh.-Gachb. Inspecteur garantie Warranty Inspector Inspector garantía Ispettore garanzia	KD-Annahme Réception clients Reci reception Recepta clienti Recepcion clienti	Teilchenst Service pièces détachées Spate parte service Servicio de recambios Serviciu piese

Service-Information



Baugruppe: 54 Verdeck, Stahlkurbeldach	54 02 78 (408)* Seite 1 von 1	München, Juli 1978 VS-2010 st-st
---	----------------------------------	-------------------------------------

In- und Ausland

Betr.: Stahlkurbelhebedach - Modellreihe 3 - 6



Sehr geehrte Damen und Herren,

vereinzelte werden bei den o.g. Modellen Fahrgeräusche aus dem Schiebedach beanstandet.


Im Reklamationsfalle ist die bereits verbaute Velvetleiste am Schiebedachdeckel vorne bis Mitte Gleitwinkel auf beiden Seiten zu kürzen und eine neue Velvetleiste mit einer zusätzlichen Dichtlippe, Teilenummer 54 12 1 867 729, nach Abbildung zu verbauen.

Mit freundlichen Grüßen

Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft
Technischer Kundendienst
p.p. i. V.

[Handwritten signature]
F. ...

[Handwritten signature]
Dünzl

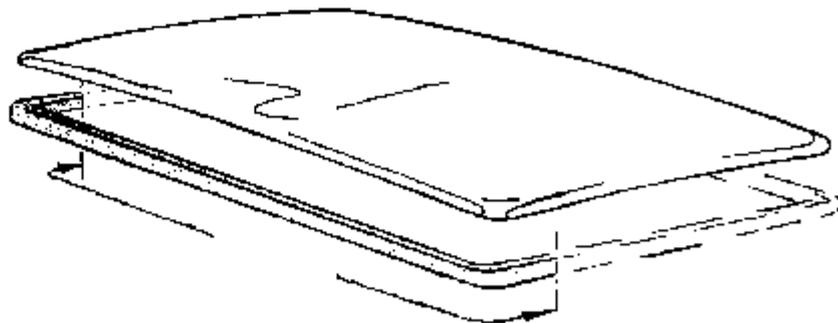

Kenntnis genommen - Pris connaissance - Notad - Tamado nota		Preso conoscenza		
Erhaltung und Direction Management Director	Werkstatt Arbeit Werkshop Inler Officine	Inspektor Service inspecteur service Warranty inspector Inspezione garanzia Inspección garantía	Customer Service Télé-Service Centre Cust. Reception Reception d'inlets Recepción clients	Technician Service des Véhicules Garde parts service Auto do atendimento Servizio clienti